


Tilstandsrapporter

Beder Kirkesti asfalt

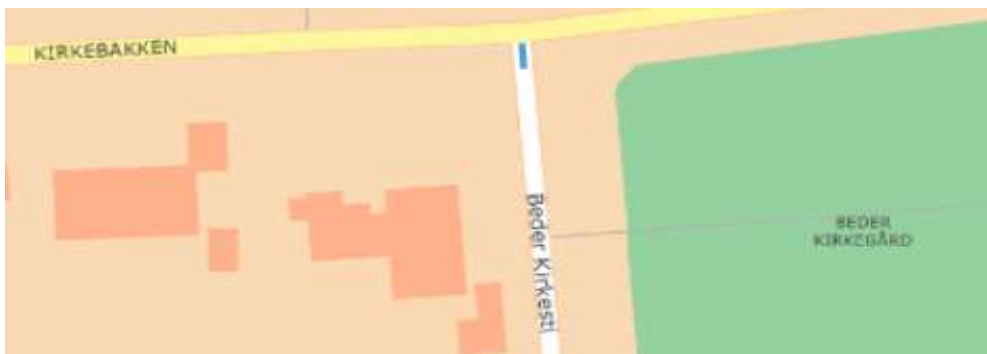

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune


Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt |
| Vejnr. | 7510521,00 |
| Start ved | Kirkebakken |
| Beskrivelse af vejanlægget | Ældre vejanlæg med nyt slidlag. Kantsten og rabat i højre side. Kantsten og rabat i venstre side. |
| Resultat | Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Noter | Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse. |
| | Dato 09-10-2020  _____ Underskrift |
| | Dato _____ Underskrift |

SWECO 

| | |
|------------------|-----------------------|
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt |
| Vejnr. | 7510521 |
| Start ved | Kirkebakken |

Belægninger

Afkrydes i Ja eller nej

Kørebane:

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | |

Fortove / kantsten:

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|-----|---------|
| <input type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | |

Afvanding

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----|----------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.2 |
| <input type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 4.3 |

Vejens udstyr

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----|----------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 6 |

Øvrige forhold

- | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----|--|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.: | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen: | Ja | | Nej | |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----|--|-----|--|

Bilag 2

Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt |
| Vejnr. | 7510521 |
| Start ved | Kirkebakken |
| Egnethed for nedklassificering: | |
| Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: 23,00 år 82,14 % | |
| Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering) | |
| | |
| Besigtigelse | Dato: <u>09-10-2020</u> Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel <input checked="" type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> Videoptagelse <input type="checkbox"/> |
| Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang: | |
| Vejens længde: | <u>10</u> meter |
| Vejens areal: | <u>65</u> kvadratmeter |
| År for udlægning af slidlag (hvis kendt): | <u> </u> |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | |
| Klassificering i henhold til trafikbelastning: | |
| Trafikklasse | T1 |
| T0 = | Fortove og cykelstier |
| T1 = | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn |
| T2 let = | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn |
| T2 tung = | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|
| | | | Fra - til | | | |
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt | | | | | |
| Vejnr. | 7510521 | | Sweco nr. | 7510521 | | |
| Station 0 | Kirkebakken | | | | | |
| Areal | 65 m2. | | | | | |
| Vejlængde | 10 m. | | | | | |
| Trafikklasse | T1 | | Levetid ny | 28 år. | | |
| | | | Levetid nu | 23,0 år. | | 82,1 |
| | | | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 23,0 år. | | 82,1 |
| Skadestype | Bedømmelse | | | | | |
| | Hvad registreres | | Skadens omfang | | Skadesfaktor | Skadesgrad (4) |
| | | | Abs. Mål | % | | |
| Langsgående revner | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm | | | 82,1 | 2 | 0,00 |
| | | 0 | m. | 0,0 | | |
| Samlingsrevner | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger | | | | 1,5 | 0,00 |
| | | 0 | m. | 0,0 | | |
| Krakeleringer | Samlet areal af krakelerede områder | | | | 14 | 0,00 |
| | | 0 | m2. | 0,0 | | |
| Afskalninger | Samlet areal af afskalninger | | | | 18 | 0,00 |
| | | 0 | m2. | 0,0 | | |
| Slaghuller | Samlet areal af Slaghuller | | | | 30 | 0,00 |
| | | 0 | m2. | 0,0 | | |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere | | | | 17 | 0,00 |
| | | 0 | m2. | 0,0 | | |
| | | | | | | |
| Sporkøring (2) | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere | | | | 1 | |
| | | 0 | m. | 0,0 | | |
| Udtørring (stentab) | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab | | | | 5 | 0,00 |
| | | 0 | m2. | 0,0 | | |
| Lapper - pletvise | Samlet areal af lapper | | | | 8 | 0,00 |
| | | 0 | m2. | 0,0 | | |
| Andre Lapper (3) | Samlet areal af lapper | | | | 1 | 0,00 |
| | | 0 | m2. | 0,0 | | |
| | Skadessum total (5) | | | | | 0,00 |
| | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6) | | | | | 0,00 |

Bilag 3

Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt | | |
| Vejnr. | 7510521 | | |
| Start ved | Kirkebakken | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering) | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | | | |
| Dato: | _____ | | |
| Initialer: | JPP | | |
| Besigtigelsesform | Visuel <input checked="" type="checkbox"/> | Foto <input type="checkbox"/> | Videoptagelse <input type="checkbox"/> |
| | Andet _____ | | |
| Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang: | | | |
| Fortovslængde: | _____ 20 meter | Antal fliser | 0 Stk. |
| Fortovsareal: | _____ 20 m ² . | | |
| Kantstenslængde: | _____ 20 meter | Antal kantste | 20 Stk. |
| Antal nedløbsriste: | _____ 0 | | |
| År for Etablering (hvis kendt): | _____ Ukendt | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Klassificering i henhold til trafikbelastning: | | | |
| Trafikklasse | T0 | | |
| T0 = | Fortove og cykelstier | | |
| T1 = | Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn | | |
| T2 let = | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn | | |
| T2 tung = | 1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn | | |

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|--------------|
| Vejnr. | 7510521 | | | | |
| Start ved | Kirkebakken | | | | |
| Besigtigelse | Dato: | 22-01-2020 | | Initialer: | JPP |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto | Videoptagelse | Andet _____ |
| Skadestyper | Bedømmelse (1) | | | | Bemærkninger |
| | Alvorlighed | Omfang | | Krav | |
| | | Abs. Mål | % | | |
| Kanter | Kant > 3 cm | m | 0 | Må ikke forekomme | |
| Lunker og sætninger | Dybde > 4 cm | m ² | 0 | Max 10 % | |
| Knækkede fliser | Alle | Stk | 0 | Max 25 % | |
| Afskalninger | Alle | Stk | 0 | Max 10 % | |
| Manglende sten og fliser | Alle | Stk | 0 | Må ikke forekomme | |
| Manglende fugemateriale | Dybde > 2 cm | m ² | 0 | Max 2 % | |
| Defekte kantsten (2) | Skadestype 1 | Stk | 0 | Må ikke forekomme | |
| Ujævnt kantstensforløb (3) | Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm | m | 0 | Må ikke forekomme | |
| Ujævnt kantstensforløb (4) | Bortledning af vand til riste | m | 0 | Ingen opstuvning over kantsten | |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle | Stk | 0 | Skal kunne afvande | |
| Noter: | | | | | |
| Trafikklasse | T0 | | | | |
| T0 = | Fortove og cykelstier | | | | |

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt | | |
| Vejnr. | 7510521 | | |
| Start ved | Kirkebakken | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>22-01-2020</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Rist | | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | Se nedenfor |
| Brønddel | <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| | | | |

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt | | |
| Vejnr. | 7510521 | | |
| Start ved | Kirkebakken | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedningsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>22-01-2020</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Stikledning | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Drænledning | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | | | |

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt | | |
| Vejnr. | 7510521 | | |
| Start ved | Kirkebakken | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>22-01-2020</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | Foto | Videoptagelse Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: _____ | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Rabat/trug: | | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Grøft: | | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| Ingen Rabbatter og grøfter | | | |

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Vejnavn | Beder Kirkesti asfalt | | |
| Vejnr. | 7510521 | | |
| Start ved | Kirkebakken | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedningsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>16-01-2020</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af element: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Asfalt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny | Omfang (%): | <u>100</u> | Bemærkning: |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | | _____ | _____ |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | | _____ | _____ |
| Noter: | | | |
| | | | |